

(CONDUCTIVE METAL)

INSTRUCCIONES DE USO

1. PARA GARANTIZAR UNA SOLDADURA MOLECULAR EFECTIVA

APLÍQUESE SOLAMENTE EN SUPERFICIES LIMPIAS, FIRMES, SECAS Y BIEN RUGOSAS.

- a) Cepille la superficie para eliminar cualquier impureza y desengrase con un trapo empapado en Belzona® 9111 (limpiador/desengrasador) o cualquier otro limpiador efectivo que no deje residuos, como metilo/etilo/cetona (MEC). Utilice una llama para eliminar el aceite de las superficies muy impregnadas.
- Baspe la superficie mediante una limpieza por chorro, rayado o amolado. La preparación de la superficie debe garantizar la total eliminación de todo resto de pintura y capas de óxido para el contacto eléctrico con el sustrato.
- Por último, vuelva a desengrasarla. Utilice trapos limpios para no esparcir las impurezas.

ZONAS DONDE BELZONA® 1141 NO DEBERÍA ADHERIRSE

Aplique una capa fina de **Belzona® 9411** (Agente Separado) y déjelo secar durante unos 15 ó 20 minutos antes de proceder a efectuar el siguiente paso.

2. CÓMO COMBINAR LOS COMPONENTES REACTIVOS

Transfiera todo el contenido de los módulos de la Base y el Solidificador a la Superficie de Trabajo Belzona. Mezcle los dos bien para obtener un material uniforme libre de estriaciones.

CÓMO MEZCLAR A BAJA TEMPERATURA

Para facilitar la mezcla cuando la temperatura del material esté por debajo de los 5°C, caliente los módulos de la Base y el Solidificar hasta que los contenidos alcancen una temperatura de 20 - 25°C.

CADUCIDAD

Belzona® 1141 se debe usar dentro de los plazos mostrados a continuación desde el inicio de la mezcla.

Temperatura	5°C	15°C	25°C
Utilice todo el material dentro de un plazo de	60 min	40 min	25 min

CÓMO MEZCLAR PEQUEÑAS CANTIDADES

Para mezclar pequeñas cantidades de **Belzona® 1141** utilice: 3 partes de la Base por cada 1 parte de Solidificador por volumen.

4,3 partes de la Base por cada 1 parte del Solidificador por peso.

CAPACIDAD DE VOLUMEN DEL BELZONA® 1141 MEZCLADO

833 cc per 1,5kg.

3. CÓMO APLICAR BELZONA® 1141

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

No lo aplique cuando:

- (i) La temperatura esté por debajo de los 5°C o la humedad relativa sea superior al 90%.
- (ii) Haya Iluvia, nieve, niebla o neblina.
- (iii) Haya humédad en la superficie del metal o cuando exista la posibilidad de que la condensación posterior la deposite.
- (iv) Sea probable que el ambiente de trabajo tenga impurezas de aceite/grasa procedente de maquinaria adyacente o de humo de los radiadores de gueroseno o de tabaco.

PARA RECONSTRUIR

- a) Aplique el Belzona® 1141 directamente sobre la superficie preparada con el aplicador de plástico o la espátula suministrados. Haga presión hacia abajo para rellenar todas las grietas, sacar el aire ocluido y garantizar el máximo de contacto con la superficie.
- Déle la forma correcta al Belzona® 1141 con el aplicador de plástico; otra posibilidad es dejarlo solidificar y darle forma a continuación.

PARA UNIR

- a) Aplique una línea de trazo fino de Belzona® 1141 a las dos superficies que vaya a unir.
- b) Presiónelas entre sí para hacer rezumar el exceso de Belzona® 1141 y ráspelo.

PARA REPARAR

a) Extienda el **Belzona® 1141** sobre el **Belzona® 9341** (Cinta de Refuerzo).

- Aplique el vendaje a la zona que desee reparar con la cara revestida advacente al sustrato.
- Aplique una capa final de Belzona® 1141 sobre el c) Belzona® 9341 (Cinta de Refuerzo).

I IMPIF7A

Debe limpiar las herramientas para mezclar, inmediatamente después de usarlas, con Belzona® 9111 o cualquier otro disolvente efectivo como por ejemplo metilo etilo cetona (MEC). Limpie las brochas, pistolas de inyección y todo equipo de pulverización y cualquier otra herramienta de aplicación utilizando un disolvente adecuado como el Belzona® 9121, MEC, acetona o diluyente de celulosa.

4. ACABADO DE LA REACCIÓN **MOLECULAR**

Permita que se solidifique el Belzona® 1141 según se indica a continuación, sometiéndolo a las condiciones indicadas.

Tempera- tura	Movimiento o uso que no implique carga o inmersión	Darle forma y/o carga ligera	Carga eléctrica, mecánica o termal máxima	Inmersión en productos químicos
10°C	10 horas	1 dias	3 días	12 días
15°C	5 horas	12 horas	2 días	7 días
20°C	21/2 horas	4 horas	1 día	4 días
25°C	2 horas	3 horas	16 horas	21/2 días
30°C	1 hora	21/2 hora	12 horas	11/2 días

Estos tiempos son para un grosor de aproximadamente 6 mm; deberán reducirse para secciones de mayor grosor y ampliarse para secciones más delgadas.

Todas estas informaciones están basadas en el resultado de ensayos de laboratorios realizados durante largo tiempo. Son exactas y didedignas. Sin embargo, no podemos dar garantia sobre los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados apetecidos no se logran.

Copyright® 1996 por Belzona International Limited. Todos los derechos reservados. Algunas partes de estos textos poseen copyright® 1995 de Belzona International Limited. Ninguna parte de teste texto protegido por el copyright citado podre ser reproducido o utilicado en forma alguna o por ningun medico - grafico, electronico o mechanico, incluendo fotocopiado, grabacion, mecanografiado o sistemas de almacenamiento y rebusca de la informacion - sin la autorizacion del editor.

Belzona® is a registered trademark.

Belzona® 1141 - Instrucciones De Uso (2)

5. APLICACIÓN DE OTRA CAPA **DE BELZONA® 1141**

Cuando haga falta otra capa de Belzona® 1141, ésta se debe aplicar lo antes posible después de la primera capa. Una vez que **Belzona® 1141** quede dimensionalmente estable, entonces hay que raspar la superficie o la adhesión entre capas quedárá reducida.

Belzona Polymerics Ltd., Claro Road Harrogate, HG1 4AY, England. Tel: +44 (0) 1423 567641 Fax: +44 (0) 1423 505967

Belzona Inc.,

2000 N.W. 88 Court, Miami, Florida 33172, Tel: +1 (305) 594 4994 Fax:+1 (305) 599 1140



Printed in England. Publication No. 75-10-96